Manual de puesta en marcha de soldadores con elemento calefactor y eléctricos a transformador.

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para soldar las puntas de cables, elementos de electrónica.

3. Primera puesta en marcha y uso

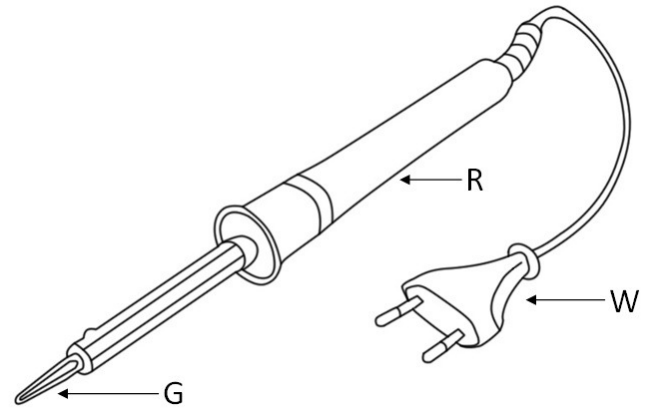

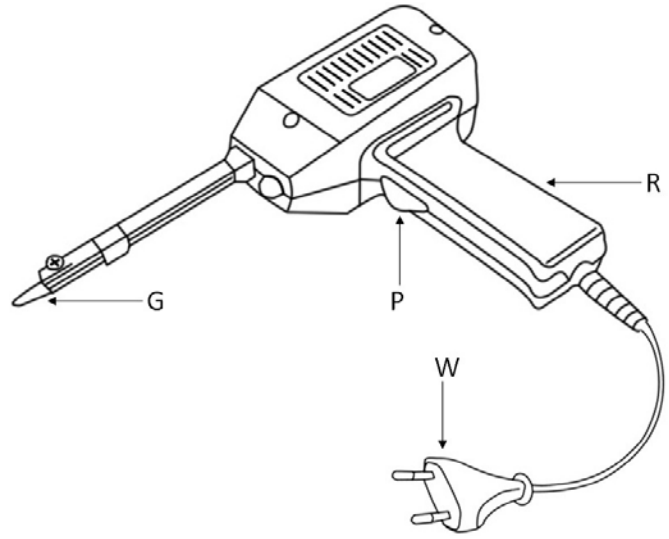

R - mango

Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1

G - pico
W - toma de corriente 230V AC
P - interruptor de alimentación

- Conecte el cable de alimentación al enchufe adecuado.
- Deje en un lugar seguro hasta que se caliente.

4. Precauciones

- No encienda el equipo inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío al caliente. La condensación puede dañar el equipo.
- Un cable de alimentación dañado debe ser cambiado inmediatamente por un técnico cualificado.
- El equipo se puede utilizar solamente en los espacios bien ventilados.
- No cubra las rejillas de ventilación.
- Nunca utilice el equipo con las manos mojadas o cuando los cables estén mojados, ya que esto podría causar un cortocircuito o un choque eléctrico.
- No deje materiales, líquidos o gases inflamables cerca del equipo caliente.
- No utilice el soldador para calentar plásticos, esto puede provocar emisión de gases tóxicos.
- El contacto del pico caliente con el cable de alimentación puede dañar el aislamiento del cable y causar un choque eléctrico.
- Existe peligro de quemaduras con el estaño caliente.
- Utilice prendas de protección adecuadas.
- No trabaje con elementos bajo tensión.
- No deje el equipo sin vigilancia.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el soldador para fines distintos de soldar.
- Una vez terminado el trabajo, apague la alimentación, desconecte el cable de alimentación y espere hasta que se enfríe.
- Está prohibido hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales no autorizados supondrán la pérdida de la garantía y también pueden provocar un mal funcionamiento o causar un accidente.
- Nunca utilice el aparato como secador de pelo, no toque el calentador ni apunte el aire caliente directamente hacia la piel.
- Los equipos eléctricos y electrónicos usados no se deben almacenar junto con otros residuos. Los equipos eléctricos y electrónicos usados se deben almacenar en lugares destinados para este fin.